

LPガス用高圧ホース点検ご協力をお願い

この度弊社製造の張力式高圧ホースのPOL金具部のホースが抜け、ガス漏れが起こる事故が発生しました。原因は、ホースが所定の位置まで挿入されずに加締められたためと判明致しております。業関係者各位に改めて深くお詫び申し上げます。LPガスの漏えいを防止するために当該品の点検のご協力を賜りたくお願い申し上げます。

平成二十九年九月 株式会社 日豊

■対象製品の型式

LPガス用高圧ホース

NC-1, NC-2, NC-3, NC-4, NC-8

NCH-1, NCH-2, NCH-3, NCH-4, NCH-8

NCZS-1, NCZS-2, NCZS-3, NCZS-4, NCZS-8

NCZH-1, NCZH-2, NCZH-3, NCZH-4, NCZH-8

NP-5, NP-6, NPH-5, NPH-6

NPZS-5, NPZS-6, NPZH-5, NPZH-6

■不具合内容

ホースが加締め金具の正常な位置まで挿入されずに加締められたため、ホースが抜け、ガスが漏れるという不具合が発生しました。

■対象製品の見分け方

【 集合用高圧ホース 】



【 連結用高圧ホース 】



ホース口にロット番号が打刻されています。
上部4ケタの製造年月が、「1603」～「1708」の物が対象製品です。
なお、日豊製は下部右端の記号が「モ」です。

■点検内容

ホース外筒の挿入確認穴からホース本体が見えれば、製品に問題はございません。

万が一確認穴がゴムホースで塞がっておらず、穴が開いた状態の場合は、挿入不足ですので至急ご連絡ください。

挿入確認穴位置



■お問い合わせ先

社名：株式会社 日豊

電話：042-385-1591（受付時間8:00～17:00）

（担当；山木・やまき、宇部・うべ）



株式会社 日豊

〒184-0012 東京都小金井市中町 3-25-11